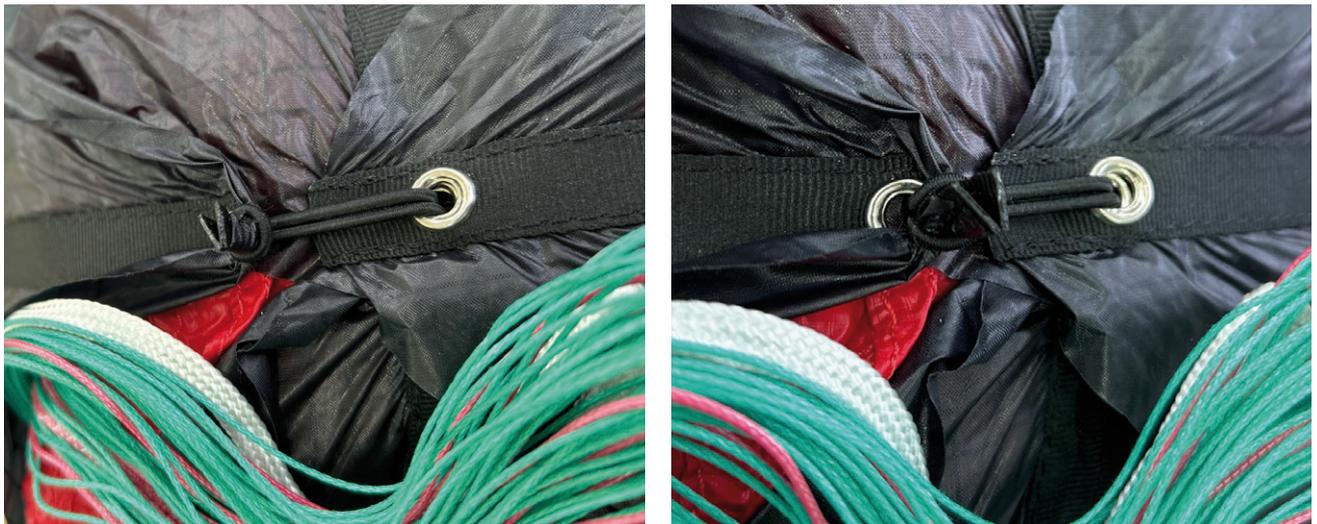


**PROBLEMATIK**

Bei einem simulierten Retterwurf einer TAPA X-ALPS (Größe 105) wurde ein kleines Stück des Stoffs des Innencontainers von den Fangleinen erfasst. Das Stück Stoff wurde dabei, wie auf dem Bild rechts ersichtlich, in den elastischen Leinen-Loop gezogen. Der Innencontainer war nun trotz gelöstem Fangleinen-Paket von dem Stoffstück selbst blockiert und blieb verschlossen.

skywalk hat dieses Szenario umgehend und umfassend geprüft. Die Ursache hierfür könnte ein Packfehler gewesen sein. Trotzdem hat sich skywalk für die Veröffentlichung einer Sicherheitsmitteilung entschieden, um jegliches Risiko für die Piloten auszuschließen.

**MASSNAHME**

Der Innencontainer kann schnell und einfach überarbeitet werden. Der Stoffüberstand an allen 4 Blättern des Innencontainers wird um 5 mm nach der Öse entfernt. Dazu stehen Dir als Kunde mehrere Lösungswege zur Auswahl:

1. Dein skywalk-Händler erledigt das nach Rücksprache für Dich schnell und unkompliziert. Im besten Fall sogar direkt vor Ort, und Du kannst darauf warten.
2. Dein Importeur in Deinem Land kann die Reparatur durchführen.
3. Hast Du keinen dieser beiden Ansprechpartner in Deiner Umgebung, melde Dich bitte direkt bei skywalk. Wir besprechen dann mit Dir, wo Du die Überarbeitung am schnellsten machen lassen kannst.